







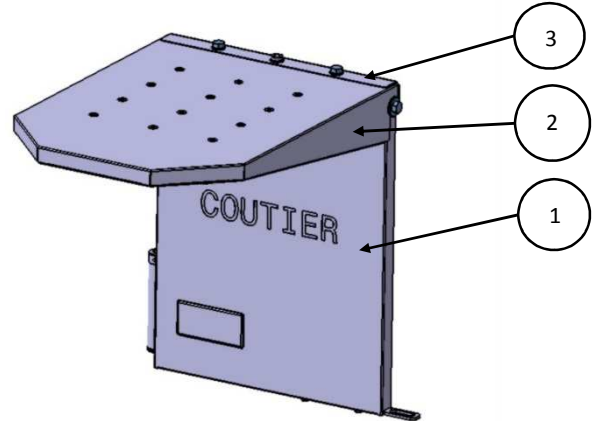

## Notice d'assemblage d'un opercule acier sur un panneau de condamnation AC600

### Outillages nécessaires :


- Gros tournevis plat (épaisseur 3) (1x)
- Clé plate ou à pipe 17 (1x)

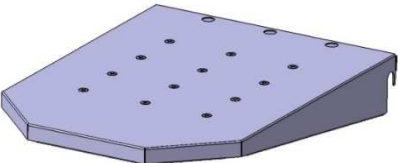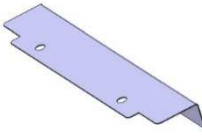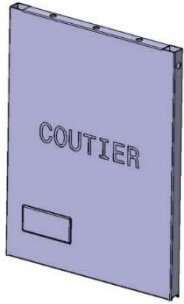


### Contenu du colis :

 Opercule acier (1x) repère <b>2</b>	 Renfort Repère <b>3</b> (1x)	 Panneau de condamnation acier (1x) repère <b>1</b>
 Vis de sécurité M10x25 inox inviolable (1x) repérée <b>Z</b>	 Vis tête hexagonale M10x25 zinguées (6x)	 Rondelle plate Large L $\phi$ 10 (2x)
 Rondelles plate normale M $\phi$ 10 (5x)		


1. Avant assemblage, **retirer** les 2 films de protection du panneau de condamnation (1) et de l'opercule (2).
2. Aligner les 3 inserts de la face supérieure du panneau (1) avec les 3 perçages de l'opercule (2). L'inscription « Coutier » du panneau (1) doit se positionner **sous** l'opercule (2). Les 2 inserts sur l'arrière du panneau (1) et les 2 inserts sur les côtés doivent être dans l'alignement des ouvertures prévues à cet effet dans l'opercule (2).

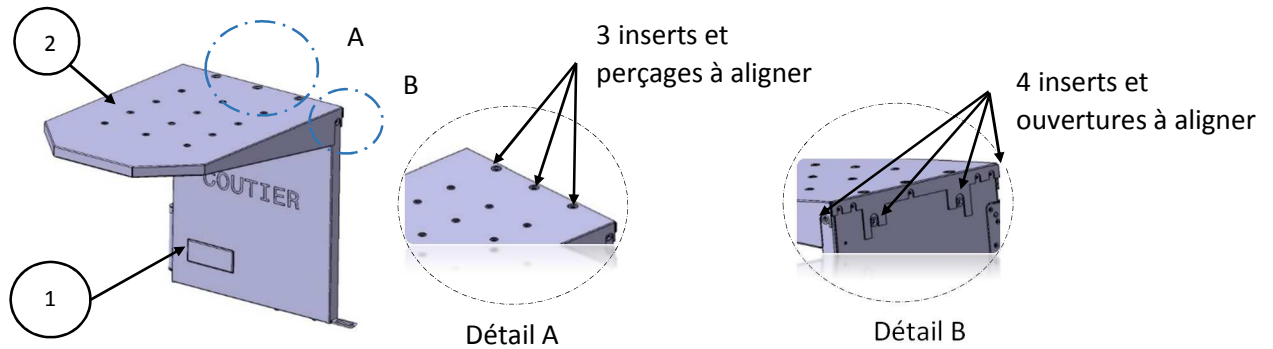


3. Mettre en place le renfort (3) en alignant les trous sur ceux du panneau (1) et de l'opercule (2).

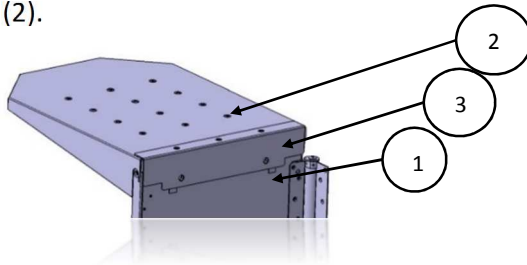

4. Placer les 2 vis à tête hexagonale avec les rondelles **normales** dans les emplacements **X**. Placer la vis inviolable avec la rondelle **normale** dans l'emplacement **Z**.

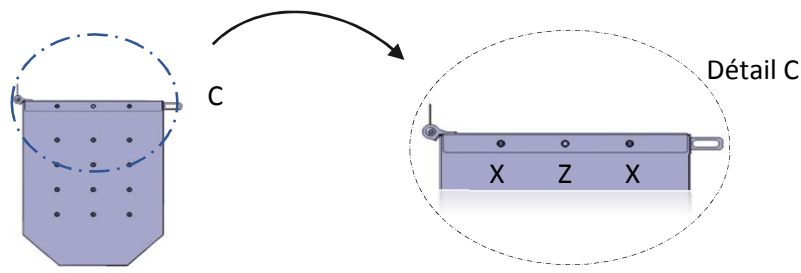

- Placer les 2 vis à tête hexagonale avec les rondelles **larges** dans les emplacements **W** sur la tranche du panneau (1), ainsi que les 2 vis hexagonale avec les rondelles **normales** restantes sur l'arrière **Y**.

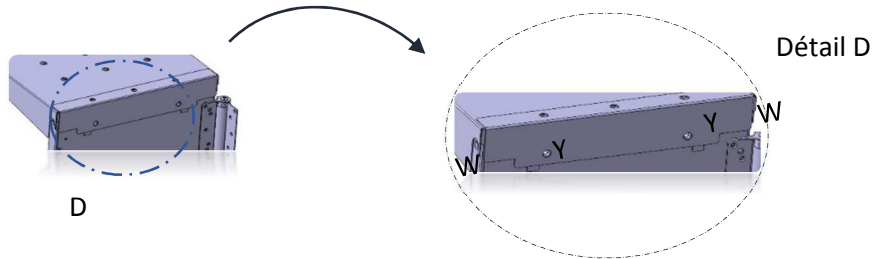

- Commencer le serrage par les vis supérieures, puis les vis sur les 2 côtés pour terminer par les vis arrière.  
**(Attention, une fois serrée, la vis inviolable n'est plus dévissable)**